

HITNO – sigurnosna obavijest

Medicinski uređaj: Allura Xper, sustavi Integris. Aktuator stropnog ovjesa monitora (MCS)

Poštovani korisniče,
otkriven je problem s aktuatorom stropnog ovjesa monitora sustava Allura Xper koji bi, ako se ponovi, mogao predstavljati opasnost za pacijenta, korisnika ili druge prisutne osobe.

Svrha ovog pisma o ispravku za medicinske uređaje jest obavijestiti vas o:

- vrsti problema i uvjetima pod kojima bi se problem mogao pojaviti
- radnjama koje bi klijent/korisnik trebao poduzeti kako se pacijente, korisnike i druge prisutne osobe ne bi dovelo u opasnost.
- radnjama koje će poduzeti tvrtka Philips kako bi se problem riješio.

U ovom dokumentu sadržane su važne informacije za sigurno i pravilno korištenje opreme

Sve članove osoblja kojima su ove informacije potrebne upoznajte sa sadržajem ove obavijesti. Važno je da ovu obavijest dobro razumijete.

Kopiju dokumenta stavite zajedno s uputama za upotrebu opreme.

Tvrtka Philips primila je obavijest o incidentu u kojem se stropni ovjes monitora (MCS), koji je opremljen monitorom Flex Vision s velikim zaslonom od 56 inča, odvojio od osovine rotora aktuatora. To je dovelo do pada monitora na tlo.

Kada se stropni ovjes monitora odvoji od osovine rotora aktuatora i ako monitor padne, postoji opasnost od ozljeda pacijenta, korisnika i drugih prisutnih osoba.

Ako su vam potrebne daljnje informacije ili podrška, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips:

**Iceberg International Trading d.o.o.
Maksimirска 50a, 10000 Zagreb
Telefon: 01 2330-978, fax: 01 2330-929
Kontakt osoba: Hrvoje Matovinović, Mr. Sc.**

S problemom je upoznata i odgovarajuća regulatorna agencija.

Tvrtka Philips ispričava se za sve neugodnosti koje vam je ovaj problem možda prouzročio.

Dolje potpisani potvrđuje da je ovu obavijest službeno poslao Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

S poštovanjem,

HITNO – sigurnosna obavijest

**Medicinski uređaj: Allura Xper, sustavi Integris.
Aktuator stropnog ovjesa monitora (MCS)**

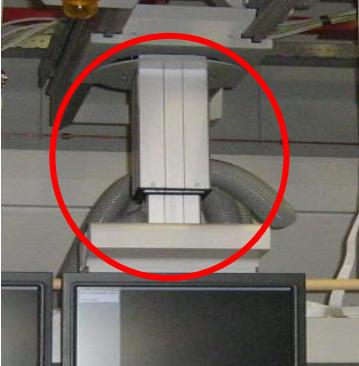
**PROIZVODI NA KOJE
SE OBAVIJEST ODNOŠI**

Obavijest se odnosi na sve sustave navedene u tablici u nastavku koji su isporučeni s aktuatorom stropnog ovjesa monitora FlexVision u razdoblju od 2003. do svibnja 2011.

Naziv sustava:	Šifra sustava:
Allura Xper FD10 C	722001
Allura Xper FD10 F	722002
Allura Xper FD10	722003
Allura Xper FD10/10	722005
Allura Xper FD20	722006
Serija Allura Xper FD20 s dvije ravnine	722008
Allura Xper FD10	722010
Allura Xper FD10/10	722011
Allura Xper FD20	722012
Serija Allura Xper FD20 s dvije ravnine	722013
Stol za operacijsku salu Allura Xper FD10	722014
Stol za operacijsku salu Allura Xper FD20	722015
INTEGRIS H5000C/Allura 9C	722016
INTEGRIS H5000F/Allura 9F	722017
INTEGRIS Allura 9	722018
Stol za operacijsku salu Allura Xper FD10/10	722019
Stol za operacijsku salu Allura Xper FD20 s dvije ravnine	722020
INTEGRIS Allura 9 (s dvije ravnine)	722021
Stol za operacijsku salu Allura Xper FD10	722022
Stol za operacijsku salu Allura Xper FD20	722023
INTEGRIS CV	722030
INTEGRIS Allura 15-12 (s jednom ravninom)	722043
INTEGRIS Allura 15-12 (s dvije ravnine)	722044
INTEGRIS SUITE	722199
INTEGRIS Allura 9 F FDXD	722497
INTEGRIS Allura 9 C FDXD	722498
Poly C - OMCP-Visub(H3000)	72238
Cesar-OMCP-Visub(HM2000/3000)	72239
Cesar Powerpack-Visub(V3000)	72243
Poly G - OMCP - VISUB - CCD (H5000)	72246
INTEGRIS V5000	72248

HITNO – sigurnosna obavijest

**Medicinski uređaj: Allura Xper, sustavi Integris.
Aktuator stropnog ovjesa monitora (MCS)**

	<p>INTEGRIS BV5000</p> 	72249
		Aktuator stropnog ovjesa monitora (MCS).
OPIS PROBLEMA	<p>Tvrtka Philips primila je pritužbu da je stropni ovjes monitora (MCS) s velikim zaslonom FlexVision od 56 inča pao na tlo. Sklop aktuatora MCS se odvojio, a nosač za monitor s monitorom FlexVision pao je na tlo.</p> <p>Stropni ovjes monitora dizajniran je tako da omogućava fleksibilno postavljanje pored stola za pacijenta kada se koristi i dalje od pacijenta kada se ne koristi. (stacionarno).</p>	
MOGUĆA OPASNOST	<p>Ako nosač za monitor s monitorom FlexVision padne na tlo, postoji opasnost od ozljeda pacijenta, korisnika i drugih prisutnih osoba u sobi.</p>	
KAKO PREPOZNATI PROIZVODE NA KOJE SE OBAVIJEST ODNOŠI	<p>Obuhvaćeni su svi sustavi koji su navedeni u prethodnom odjeljku „Proizvodi na koje se obavijest odnosi“.</p> <p>Tvrtka Philips poslat će ovaj ispravak za medicinske uređaje svim korisnicima s navedenim sustavima.</p>	
RADNJE KOJE BI TREBAO PODUZETI KORISNIK	<p>Kako bi se smanjila opasnost za pacijente, korisnike i druge prisutne osobe ako se ovaj problem ponovi, preporučujemo sljedeće radnje dok se ispravak ne provede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Izbjegavajte nepotrebno pomicanje stropnog ovjesa monitora. ○ Za pomicanja koja su neophodna, izbjegavajte ih ako se korisnik, pacijent ili druge prisutne osobe nalaze u neposrednoj blizini monitora. ○ Pri pomicanju stropnog ovjesa monitora pazite da se nijedan dio tijela osoblja ili pacijenta ne nalazi ispod monitora. ○ Nemojte pomicati monitor iznad pacijenta. <p>Pobrinite se da su svi članovi osoblja koji imaju pristup sustavima koji su ovime obuhvaćeni obaviješteni o sadržaju ovog ispravka za medicinski uređaj.</p>	

HITNO – sigurnosna obavijest

**Medicinski uređaj: Allura Xper, sustavi Integris.
Aktuator stropnog ovjesa monitora (MCS)**

RADNJE KOJE ĆE PODUZETI TVRTKA PHILIPS	Svi pogodjeni proizvodi bit će besplatno ispravljeni nalogom za promjenu na terenu (FCO). Ovaj FCO (referenca 72200386) bit će dostupan sredinom kolovoza 2018. godine. Ovlašteni, lokalni predstavnik tvrtke Philips javit će vam se za zakazivanje potrebnog ispravka
DALJNJE INFORMACIJE I PODRŠKA	Ako su vam potrebne daljnje informacije ili podrška, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips: Iceberg International Trading d.o.o. Maksimirска 50a, 10000 Zagreb Telefon: 01 2330-949 Fax: 01 2330-929 Kontakt osoba: Hrvoje Matovinović, Mr. Sc.